

Connecteur à boulon fendu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le bronze au silicium haute résistance non étamé convient aux connexions cuivre-cuivre

Le boulon fendu étamé en alliage de cuivre haute résistance permet de séparer des conducteurs dissimilaires et d'accueillir des connexions cuivre-cuivre, cuivre-aluminium et aluminium-aluminium

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Bronze au silicium

Table 1/1


Référence catalogue	Étamage	Taille de conducteur	Couple de serrage (TQ)	Certifications
ESB4/0	Non	1/0 Plein - 250 kcmil Torsadé, 70 mm ² Torsadé - 120 mm ² Torsadé	73.4 N·m	
ESB8	Non	N° 16 Torsadé - N° 8 Torsadé, 1,5 mm ² Torsadé - 6 mm ² Torsadé	18.6 N·m	cUL, UL

Référence catalogue	Étamage	Taille de conducteur	Couple de serrage (TQ)	Certifications
ESBP8	Oui	N° 14 Torsadé - N° 8 Torsadé, 2,5 mm ² Torsadé - 6 mm ² Torsadé	18.6 N·m	UL
ESBP350	Oui	3/0 Torsadé - 350 kcmil Torsadé, 95 mm ² Torsadé - 150 mm ² Torsadé		
ESBP6	Oui	N° 10 Torsadé - N° 6 Torsadé, 6 mm ² Torsadé - 10 mm ² Torsadé	18.6 N·m	UL
ESB6	Non	N° 10 Plein - N° 6 Torsadé, 6 mm ² Torsadé - 10 mm ² Torsadé	18.6 N·m	UL, cUL
ESB4	Non	N° 8 plein - n° 4 plein, 10 mm ² Torsadé - 16 mm ² Torsadé	18.6 N·m	cUL, UL
ESBP2	Oui	N° 8 Plein - N° 2 Torsadé, 10 mm ² Torsadé - 25 mm ² Torsadé	31.1 N·m	UL
ESBP2/0	Oui	N° 8 Plein - 2/0 Torsadé, 10 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé	43.5 N·m	UL
ESB2	Non	N° 6 Plein - N° 2 Torsadé, 16 mm ² Torsadé - 25 mm ² Torsadé	31.1 N·m	UL, cUL
ESBP1/0	Oui	N° 6 Plein - 1/0 Torsadé, 16 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé	43.5 N·m	UL
ESBP4/0	Oui	N° 4 Torsadé - 250 kcmil Torsadé, 25 mm ² Torsadé - 120 mm ² Torsadé	73.4 N·m	
ESB2/0	Non	N° 2 Plein - 2/0 Torsadé, 35 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé	43.5 N·m	UL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un inhibiteur d'oxyde est recommandé pour les conducteurs en aluminium.

DIAGRAMMES

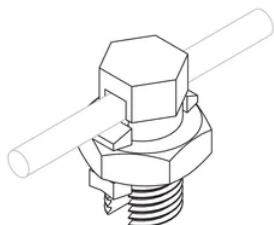

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE